

取扱説明書

富士交流電力モニタ

形式：PPMC

INP-TN2PPMC

富士電機システムズ株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

http://www.fesys.co.jp

計測機器技術相談窓口

http://www.fic-net.jp

Tel (042) 585-2800 FAX (042) 585-2810

受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]


この度は、富士交流電力モニタをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書は最終的に本製品をお使いになる方のお手元に届けられる様お取りはから
いください。


ご注意 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
本書の内容につきましては、正確さを期するために万全の注意を払っておりますが、本
書中の誤記や、情報の抜け、あるいは情報の使用に起因する結果生じた間接障害を含む
いかなる損害に対しても、弊社は、責任をおいかねますので、あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意


安全のために必ずお守りください。

- 据付、運転、保守・点検の前に必ず取扱説明書とその他の付属書類を全て熟読し、正しくご使用ください。
- 機器の知識、安全の情報そして注意事項の全てについて習熟してからご使用ください。
- ここに示した安全事項は安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は、次のようになっています。

- 

警告：取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を受ける可能性があります。
- 


注意：取り扱いを誤った場合に、中程度の障害や軽傷を受ける可能性、あるいは物的損傷が発生する可能性があります。
- なお、



注意

に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

1.1 取付けについて




注意

本器は以下の条件に設置されることを意図しています。

周囲温度：-10 ~ 50
周囲湿度：90%RH以下（結露しないこと）
設置カテゴリ：（IEC1010-1による）
汚染度：2（IEC1010-1による）

次のような場所では使用しないでください。
感電、火災、誤動作、故障および寿命低下につながる可能性があります。
設置場所については、次のような環境は避けてください。
使用時の温度、湿度が製品仕様の範囲を超える場所
温度変化が急激で、結露するような場所
可燃性、爆発性のガス、蒸気のある場所
腐食性ガス（特に硫化ガス、アンモニア等）のある場所
塵埃、塩分、鉄分の多い場所
誘導障害が大きく、静電気、磁気、ノイズが発生しやすい場所
直射日光のあたる場所
本機器または本機器を組み込んだ装置等を輸送（移動）する場合は、内器の飛び出しに対する防止処置（前面にテープを貼るなど）をしてください。

1.2 配線について



注意

本器の配線作業は、電気工事、電気配管などの専門技術を有する人が行ってください。

定格にあった電源を接続してください。

定格と異なった電源を接続すると火災の原因となります。

電源、入力、出力は配線図を参照し正しく配線してください。

配線を誤ると火災、故障、誤動作の原因となる場合があります。

活線工事は、行わないでください。感電または短絡やCT2次側開放による機器の故障、焼損、火災の原因となります。

電線サイズは、定格電流に適合したものを使用してください。不適切なものの使用は、発熱により火災の原因となります。

圧着端子は、電線サイズに適合したものを使用してください。

不適切なものの使用は、断線の発生により機器の誤動作やCT2次側開放による機器の故障、焼損火災原因となります。

締付け後、締付け忘れがないことを必ず確認してください。


締付け忘れは、本体の誤動作またはCT2次側に高電圧が発生し、火災、感電の原因となります。

締付けは規定内のトルクで、必ず実施してください。

過度の締付けは、端子破損に、締付け不足は本体の誤動作またはCT2次側に高電圧が発生し、火災、感電の原因となります。

出力端子には外部から電圧・電流を加えないでください。誤って加えると故障の原因となります。


全ての配線が終了するまで電源および入力をONにしないでください。機器の障害、感電の原因となります。



注意


本器は電源 - 入出力間は基本絶縁です。
空き端子は中継等の別用途に使用しないでください。
本器専用CT以外のCTを直接本器に接続しないでください。本器専用CT以外を直接接続すると、過大入力により本器を故障させる場合があります。
電源からのノイズが多い場合には、ノイズフィルタを使用することを推奨します。
ノイズフィルタは、必ず接地しノイズフィルタ出力側と計器電源端子の配線は、最短で行ってください。ヒューズ、スイッチ等を取り付ける場合ノイズフィルタの入力側に取り付けてください。
電流トランスのコアは、金属製で先端部は絶縁されていません。金属の露出した被測定物を測定する場合、トランスコアで測定対象の充電部をを短絡しないように注意してください。トランスコアは、金属製で先端部は絶縁されていません。人身事故の危険があります。
落雷などにより電源ライン、信号ラインに雷サージの誘導が懸念される場合は、フィールド側設置機器との間にそれぞれ専用の避雷器を使用し、本器を保護してください。

1.3 使用方法について



警告


通電中は端子に触れないでください。感電の恐れがあります。
本機器の故障や異常が重大な事故につながる恐れがある場合には、外部に適切な保護回路を設置してください。



注意


電源を入れる際は次のことを確認してください。仕様外で本器を動作させた場合、本器が発熱焼損する危険があります。
本器に加える供給電源の電圧および入力信号の値が、本器の仕様に合っていること。
仕様通りの端子位置に外部配線が接続されていること。
ヒューズ
本品には、電源スイッチ、ヒューズ（250V/1A）は付いておりませんので、必要な場合は別途設けてください。

1.4 保守について



警告

分解、改造はしないでください。火災、誤動作、故障の原因になります。



注意

本体の着脱は電源および入力をOFFしてから行ってください。
感電、誤動作、故障の原因となります。
製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。

2. 取扱いの前に

- 本器がお手許に届きましたら外観のチェックを行ない、損傷のないことを確認してください。また、付属品も同様に確認してください。またケース外側に貼付された仕様銘板に記載されている形名と仕様が、注文通りであることを確認してください。
- 付属品：取付金具 2個
取扱説明書
過大電圧リミッタ 2個

3. 概要

本器は、単相2線、単相3線、三相3線式にて入力した交流電圧と交流電流から、有効電力、無効電力、電力量、無効電力量、力率、周波数などを測定できる小型の多機能型電力測定器です。電圧と電流を高速で読込むため歪の大きい波形でも正確に測定できます。通信にてホスト側に計測データを送信します。計測データを収集することもできます。1回路単位で計測し、外形が小型なので小さな配電盤にも取り付けが可能です。従って経済的にシステムを構築でき環境管理、省エネルギーに最適です。また分割形電流センサー採用により既存の配線を変更せずに電流を測定できます。

4. 取付方法


- 第1図に取付図を、また第2図にパネルカット寸法図を示します。
パネル前面から本器を挿入します。
パネル裏面より、付属の取付金具を計器の固定穴にはめ込み、ねじを締めて取り付けます。なお、ねじが取付パネルに当たってからはガタがなくなる程度に半回転ほどねじを更に回してください。ねじを締めすぎるとケースが変形します。

5. 外部配線


5.1 配線

- 第3図に端子配列と各端子の信号名を、第4-1~第4-7図に配線図を示します。配線は第3図、第4-1~第4-7図を参照して行ってください。配線用電線には、断面積が0.75mm²以上のより線を使用し、丸型圧着端子で接続することをオススメします。電線は600Vビニル絶縁電線（JIS C3307）と同等以上の性能を持つ電線、あるいはケーブルを使用してください。
- 電圧入力と電流入力の配線は第4-1~第4-5図に示す配線図に従って結線してください。
- CT入力端子には、付属の過大電圧リミッタを取り付けてください。使用するCTに応じて、CT比を設定する必要があります（7.1項を参照ください）。
- また測定電圧が264Vを超える場合は2次側定格が110Vの降圧トランスを使用して測定します（第4-5図）。この時測定条件設定項目の「外部トランス1次電圧」として降圧トランスの1次定格電圧値を設定してください（例 3300V/110Vタイプを使用した場合は「3300」となります）。

警報出力信号および積算電力パルス出力信号は1(+),2(-)に接続してください。
供給電源は17,18に接続してください。
電圧信号を計器電源として使用することもできます。この場合は電圧信号は90V~264Vである必要があります。電源はどの相に接続しても問題ありません。
RS-232C通信使用の場合は5(本器から送信),6(本器が受信),7(コモン)に接続してください。
パソコンのRS-232Cポートと接続する場合は第4-7図のように接続してください。
接続用のケーブルは供給していませんので,市販のケーブルを改造する等により準備ください。
RS-485通信使用の場合,3(B+),4(A-)に接続し最終端に位置する電力モニタは4と8間を短絡してください(内蔵している終端抵抗器(100Ω)が接続されます)。第4-6図を参照してください。
通信ラインには親局を含めて32台接続できます。32台以上の場合は2系統以上の通信ラインを設けてください。
パソコンのRS-232Cポートから電力モニタのデータを送受信する場合はRS-485/RS-232Cコンバータ(推奨 KS-485PT1 メーカー:システムサコム)を経由する必要があります。配線方法はコンバータの取扱説明書を参照ください。

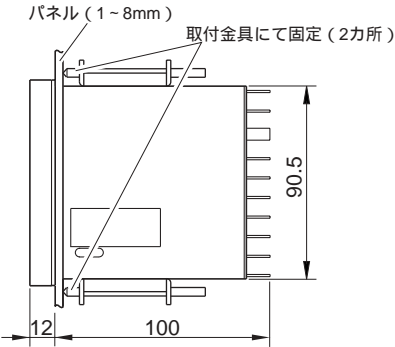

第1図 取付図 (単位: mm)

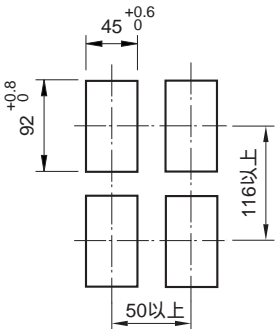


第2図 パネルカット寸法図 (単位: mm)

| | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| (警報出力/積算電力パルス出力)1 | | 10 (R相(1)電流 k(ch0)) |
| (警報コモン/積算電力パルスコモン)2 | | 11 (R相(1)電流 I(ch0)) |
| 注 { (RS-485(A+))3 | | 12 (T相(2)電流 k(ch1)) |
| (RS-485(B-))4 | | 13 (T相(2)電流 I(ch1)) |
| (RS-232C(TX))5 | | 14 (R-S相(1-2)電圧(ch0)) |
| (RS-232C(RX))6 | | 15 (電圧コモン) |
| (RS-232C(COM))7 | | 16 (T-S相(3-2)電圧(ch1)) |
| (RS-485(Term))8 | | 17 (計器電源) |
| (N.C.)9 | | 18 (計器電源) |

(端子ねじ: M3.5)


注) メーカーにより A/B の表記が異なる場合がありますのでご注意ください。

第3図 外部端子

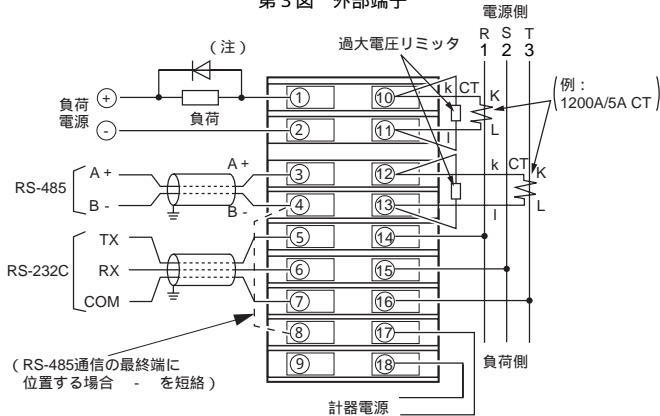


注) リレーなど誘導性負荷の場合,ダイオード付の物を使用してください。負荷はDC30V/50mA以下。


第4-1図 外部接続図【三相3線/電圧測定あり,単相3線/電圧測定あり】

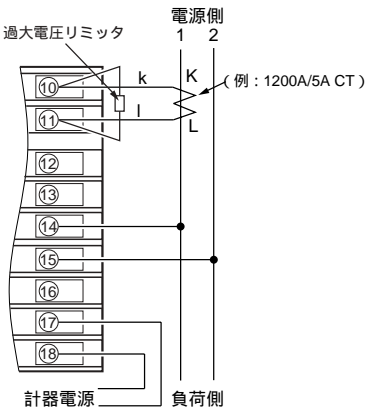


第4-2図 外部接続図【単相2線/電圧測定あり】

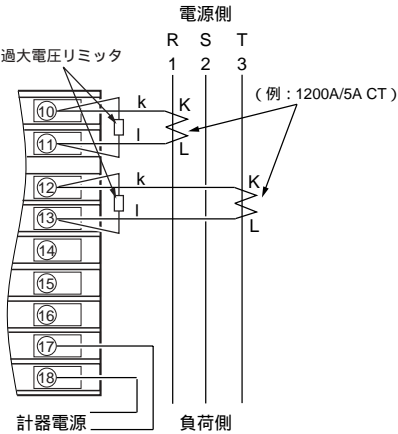

第4-3図 外部接続図【三相3線/電圧測定なし,単相3線/電圧測定なし】

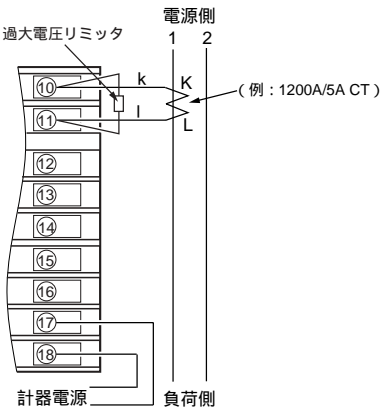


第4-4図 外部接続図【単相2線/電圧測定なし】

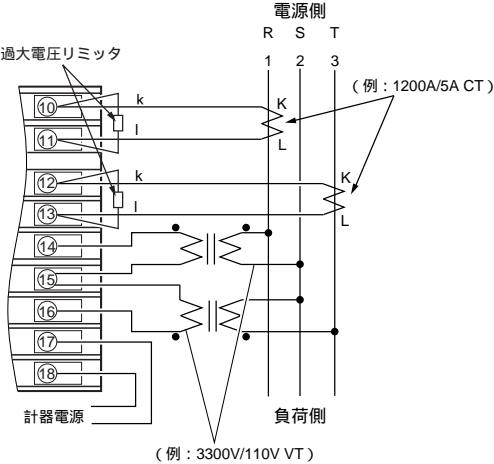


注) 過電圧リミッタは本体付属のものを使用してください。

第4-5図 外部接続図【三相3線/264V以上の測定】

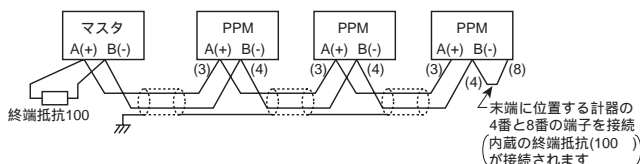

第4-6図 外部接続図【RS-485通信の配線】

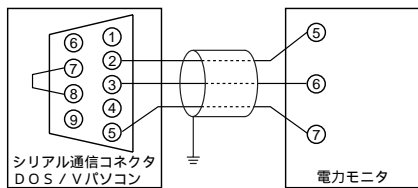

第4-7図 外部接続図【RS-232C通信の配線】

5.2 電流センサ (CT) の取付

電流センサの極性

電流センサには極性がありますので極性を間違えないように配線してください。電流センサの端子名は1次側が大文字のKとL、2次側が小文字のkとlとなっています。1次側は通常の端子ではなく貫通穴の電源側をKとし負荷側をLとします。

電流センサの取付法

あらかじめ電線の太さがCTの貫通穴径より小さいことを確認してください。分割形のCTを取り付けた場合、CTを閉じたとき分割面が密着していることを確かめてください。分割面に隙間があると測定誤差が生じます。

6. 各部説明


6.1 各部の名称

第5図に表示、操作部の名称を示します。

測定項目は、点灯しているLED (LED ① ~ ④のいずれか) の上に書いてあります。

注1) 測定値が負の小さい値の場合、測定値表示部の表示桁数の制約により-0.0または-0.00と表示されます。

注2) 電力、電流、無効電力の値が9999を超えるとovrと表示されます。また、電力、無効電力が-999を超えると-ovrと表示されます。

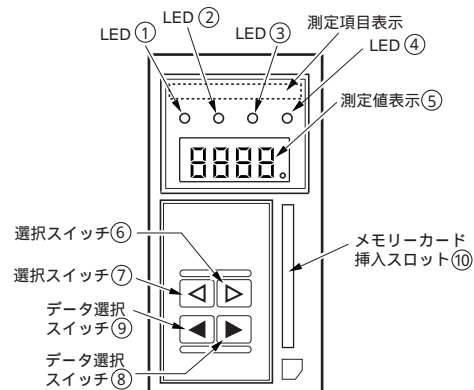


第5図 前面部名称


7. 運転前の準備

本器の測定条件設定は工場出荷時、初期設定されています。この設定を変えて運転したい場合は、運転前に設定変更を行ってください。

測定条件設定1 (第6図) と測定条件設定2 (第7図) があります。

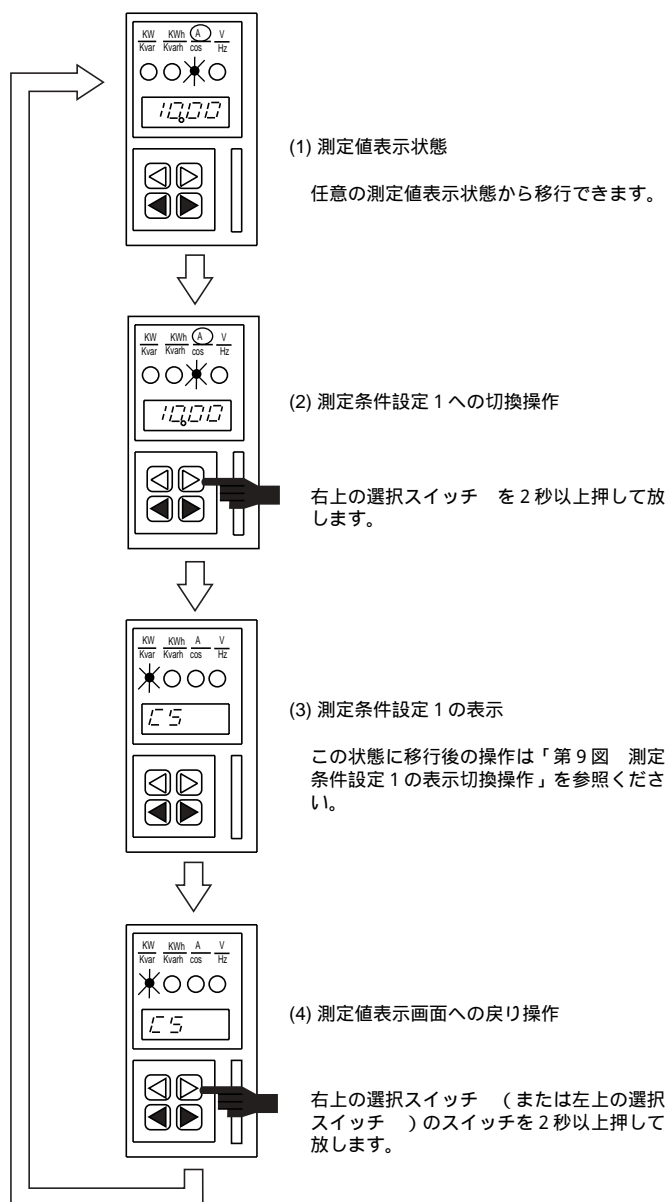

第6図 測定条件設定1への切換え、および戻り

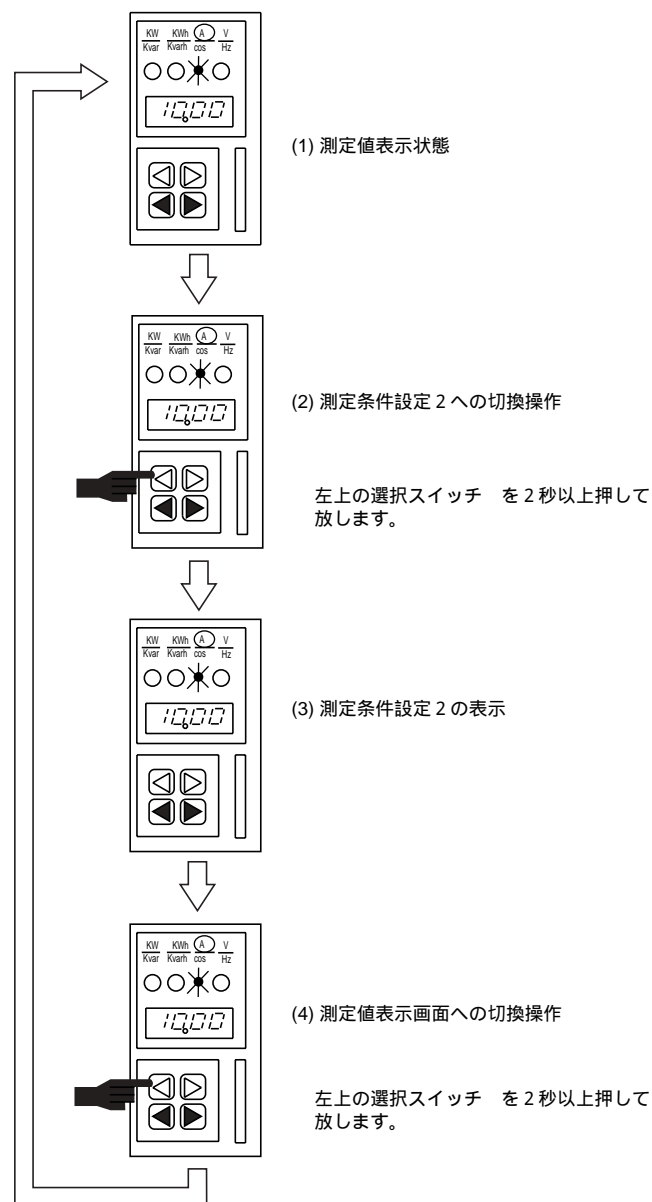

第7図 測定条件設定2への切換え、および戻り


7.1 測定条件設定 1 の設定項目の説明

- 項目番号 1 (LED 緑 オン)
設定内容：電流センサ
設定値
C5：使用センサは汎用 CT です。
出荷時設定値：C5 (固定)
- 項目番号 2 (LED 緑 オン)
設定内容：測定回路方式
設定値
1：単相 2 線
2：単相 3 線
3：三相 3 線
出荷時設定値：3
- 項目番号 3 (LED 緑 オン)
設定内容：CT 比
設定値
0001 ~ 9999：CT 比 1 ~ 9999
出荷時設定値：0001
例 汎用 CT が 500A/5A の場合は CT 比が 100 となります。
- 項目番号 4 (LED 緑 オン)
設定内容：外部トランス 1 次電圧
設定値
non, 220V, 440V, 3300, 6600
出荷時設定値：non
本器は電圧入力として 264V まで直接測定できます。264V を越える電圧は計器
変成器 (外部トランス) で電圧を下げて入力します。
- 項目番号 5 (LED 赤 オン)
設定内容：電力警報設定値
設定値
0001 ~ 9999：1kW ~ 9999kW
出荷時設定値：9999
後述の積算電力出力パルス単位の設定値が non の場合のみ警報機能が使用でき
ます。桁選択はスイッチ または で行ってください。
- 項目番号 6 (LED 赤 オン)
設定内容：運転モード
設定値
nor：標準
eco：拡張機能 (本機能はありませんので、設定しないでください)
出荷時設定値：nor
- 項目番号 7 (LED 赤 オン)
設定内容：データ保存周期
設定値
5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 120：分で表した周期
出荷時設定値：5
データの平均値表示およびスマートメディアに保存するデータの作成周期を設
定します。
- 項目番号 8 (LED 赤 オン)
設定内容：積算電力出力パルス単位
積算電力出力パルスのパルス当たりの積算電力を設定します。non に設定する
と積算電力パルスは出力されず警報機能が動作します。
設定値
non：積算電力パルスは出力されず警報機能が動作します
-3：0.001kWh/pulse
-2：0.01kWh/pulse
-1：0.1kWh/pulse
0：1kWh/pulse
1：10kWh/pulse
2：100kWh/pulse
出荷時設定値：non


7.2 測定条件設定 2 の設定項目の説明

- 項目番号 1 (LED 緑 オン)
設定内容：表示点灯時間
操作キーがこの設定時間押されないと表示が消えます。
消えた状態でいずれかの操作キーを押すと再び表示が復帰します。
設定値
on：表示常時オン
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60：分で表した表示時間
出荷時設定値：on
- 項目番号 2 (LED 緑 オン)
設定内容：ID 番号
通信を行う場合、各機器を識別するための番号です。
ID 番号は 6 桁で構成され 2 桁と 4 桁に分けて表示されます。
設定値
MMMMMM：M は 0 ~ 9, A ~ J, X, Y, Z (通信プロトコル設定「nor」の場合),
ただし 000000 は不可。
000NPP：N は 0 ~ 2, P は 0 ~ 9 (通信プロトコル設定「rtu」の場合), ただし
000000 は不可。
出荷時設定値：機器番号と同じ
工場出荷時には機器番号を ID 番号として設定しています。機器番号はケース側
面の銘板に記載されています。機器番号の最後の T を除いた番号が ID 番号です。
ID 番号は後から変更できます。変更する場合は、他の機器の ID 番号と重複し
ないようにしてください。MOD バスプロトコル通信を行う場合は、必ず ID の
初期設定値を上記のように再設定してください。
ID 番号として使用できる数字と英字の表記は第 8 図のようになっています。
ID 番号の桁の選択はスイッチ またはで行います。最初に上位の 2 桁が表示
され、設定桁を移動すると次に下位の 4 桁が表示されます。

- 項目番号 3 (LED 緑 オン)
設定内容：通信プロトコル選択
設定値
nor：本器専用プロトコル
rtu：MOD バス RTU プロトコル
出荷時設定値：nor
別項目手配品の PC 用データ収集ソフトウェア (PPMS1001) を使用して本器と
通信する場合は nor を設定してください。
本器と通信するため独自のプログラムを製作する場合は、別紙の通信仕様書に
よりプログラムを作成ください。
- 項目番号 4 (LED 緑 オン)
設定内容：時分設定
設定値
00.00 ~ 23.59：時と分を表示
出荷時設定値：出荷時刻
注) 年月日の設定を行う場合は、PC 用データ収集ソフトウェア (PPMS1001) を
使用してください。
- 項目番号 5 (LED 赤 オン)
設定内容：固定電圧
設定値
0000 ~ 9999：V で表した被測定回路の電圧 (代表値)
出荷時設定値：0000
電圧測定なしタイプ (形式コードの 5 桁目が E の場合) を使用する場合は、こ
の設定を必ず行ってください。設定する値は被測定回路の電圧 (代表値) です
(計器電源の電圧ではありません)。桁選択はスイッチ またはで行ってくだ
さい。
電圧測定なしタイプは電流のみ測定し、電圧と力率は代表値を使用する簡易測
定方式です。
- 項目番号 6 (LED 赤 オン)
設定内容：固定力率
設定値
0.00 ~ 1.00：被測定回路の力率 (代表値)
出荷時設定値：1.00
電圧測定なしタイプ (形式コードの 5 桁目が E の場合) を使用する場合は、こ
の設定を必ず行ってください。設定する値は被測定回路の力率 (代表値) です。
桁選択はスイッチ またはで行ってください。
電圧測定なしタイプは電流のみ測定し、電圧と力率は代表値を使用する簡易測
定方式です。
- 項目番号 7 (LED 赤 オン)
設定内容：伝送速度
通信機能付きタイプ (形式コードの 7 桁目が R) において通信速度を設定しま
す。通信の相手側も同じ速度にします。
設定値
9.6, 19.2, 4.8：kbps で表した通信速度
出荷時設定値：9.6
- 項目番号 8 (LED 赤 オン)
設定内容：データ長およびパリティ
設定値
8n：データ 8 ビット、パリティなし
8o：データ 8 ビット、奇数パリティ
8E：データ 8 ビット、偶数パリティ
7n：データ 7 ビット、パリティなし
7o：データ 7 ビット、奇数パリティ
7E：データ 7 ビット、偶数パリティ
出荷時設定値：8n
通信機能付きタイプ (形式コードの 7 桁目が R) においてデータ長およびパ
リティを設定します。通信の相手側と同じデータ長およびパリティにします。
- 項目番号 9 (LED 緑 点滅)
フォーマット機能：
メモリーカードを挿入してデータ選択スイッチ を 5 秒長押しするとフォー
マットを開始します。

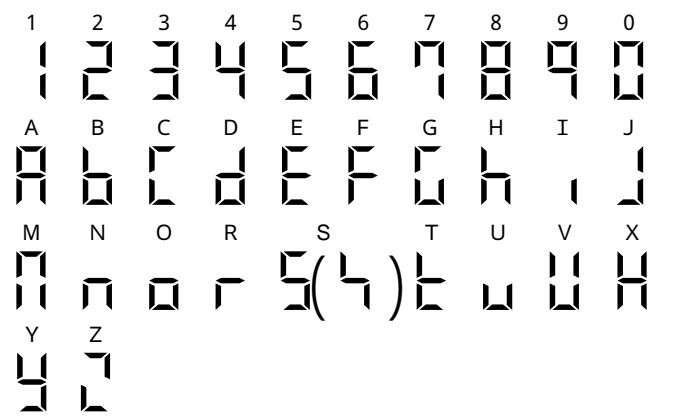


第 8 図

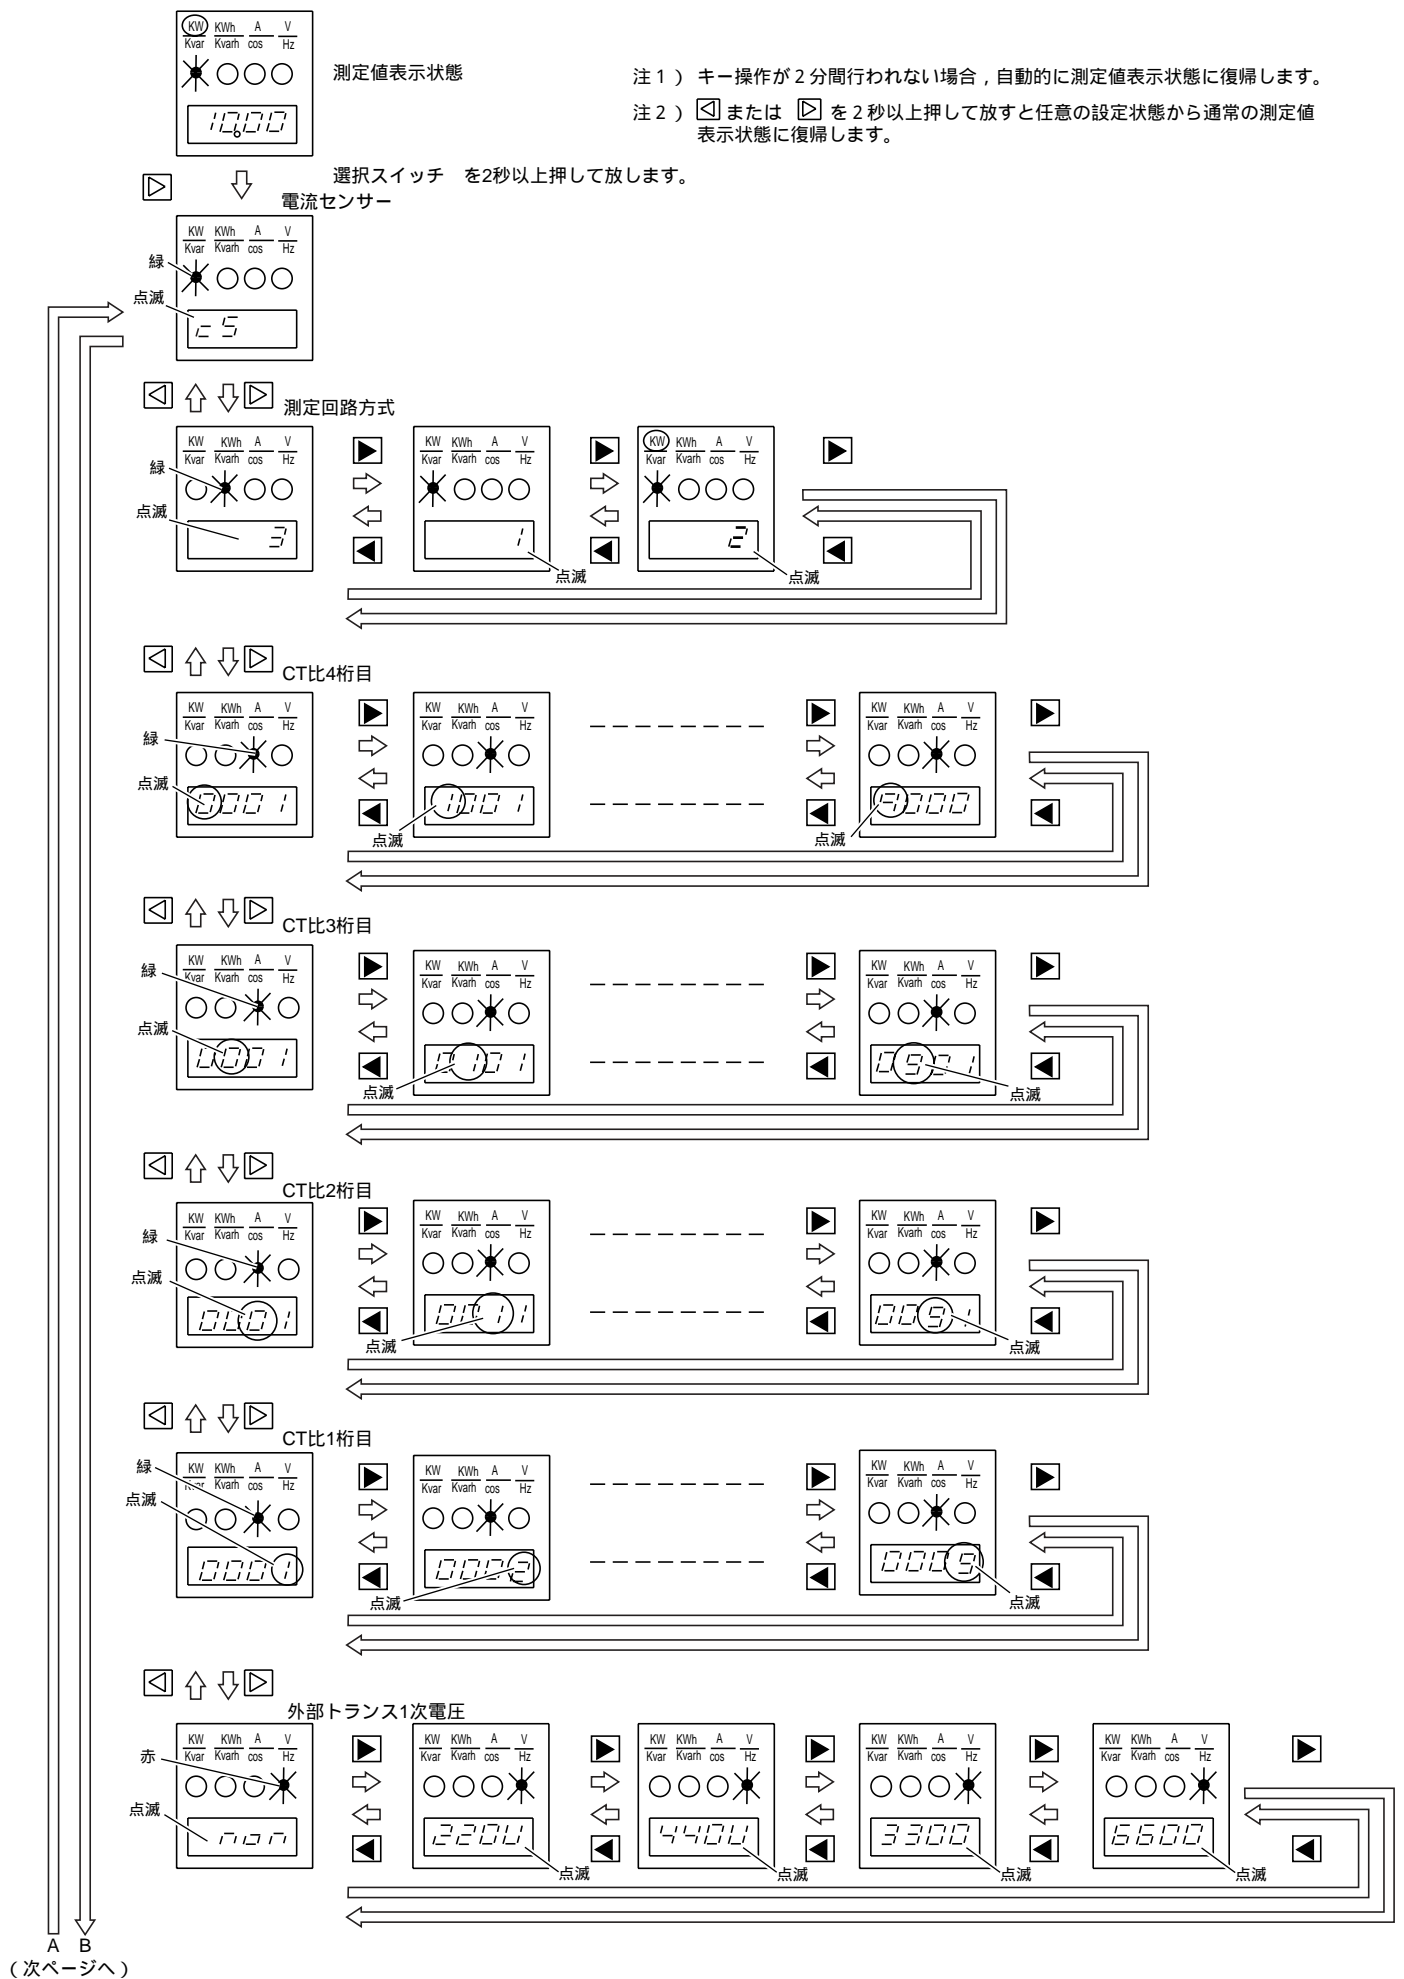


第9図 測定条件設定1の表示切換操作

(前ページより)

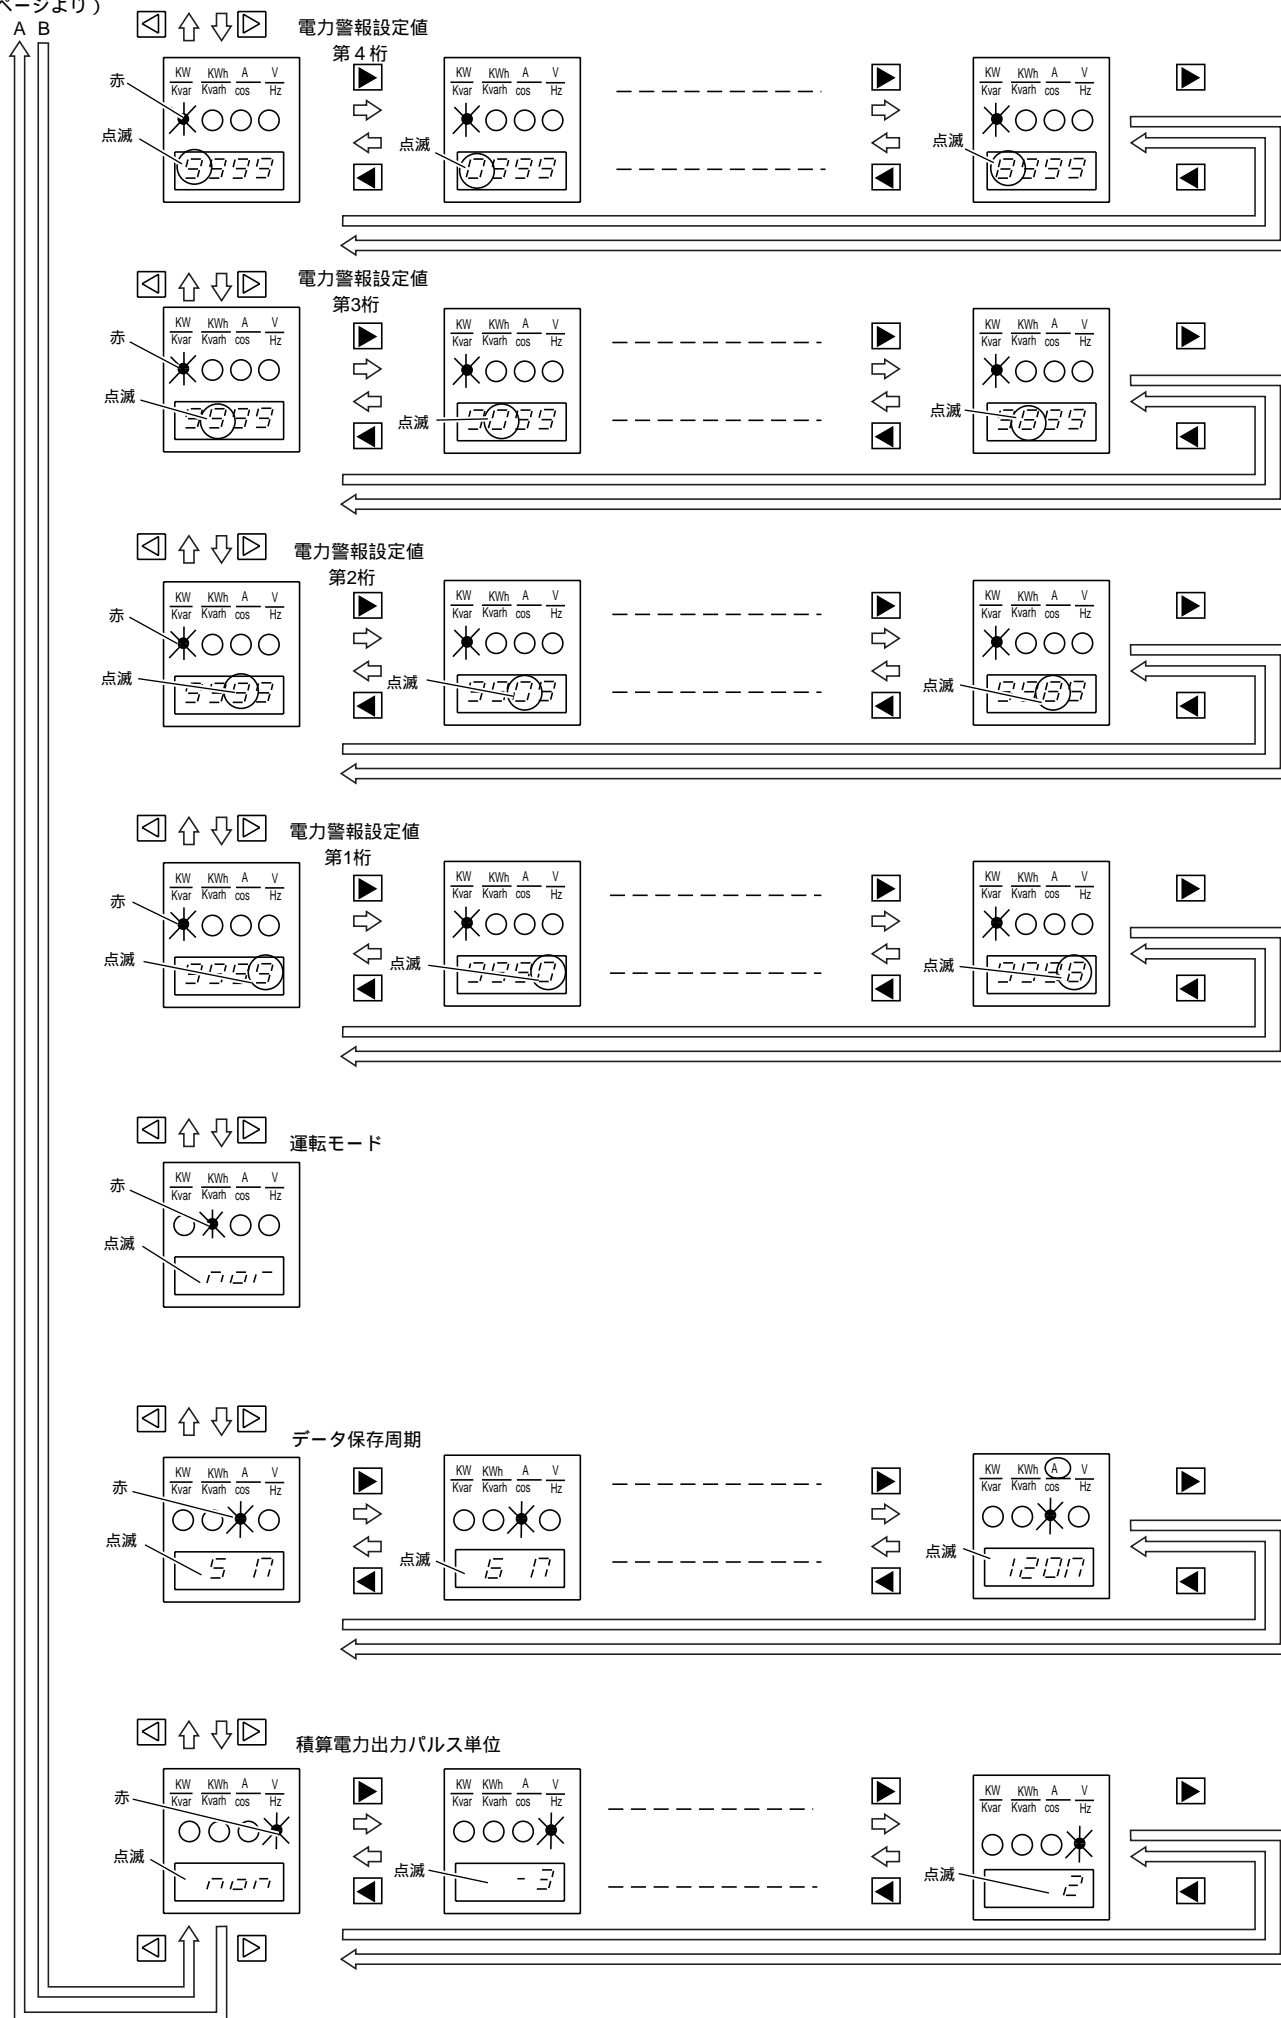

第9図 測定条件設定1の表示切換操作

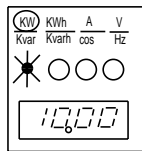

測定値表示状態

注1) キー操作が2分間行われない場合、自動的に測定値表示状態に復帰します。

注2) または を2秒以上押して放すと任意の設定状態から通常の測定値表示状態に復帰します。






選択スイッチ を2秒以上押して放します。

表示点灯時間

緑

点滅

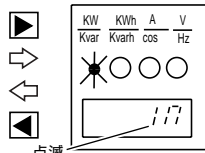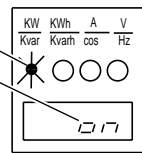


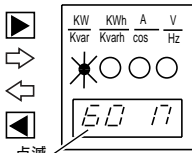





ID番号6桁目

緑

点滅

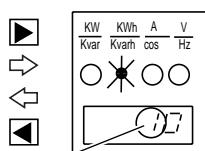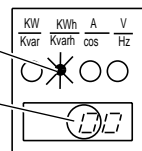


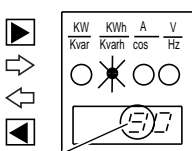





ID番号5桁目

緑

点滅

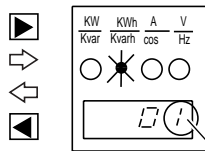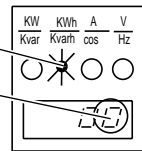


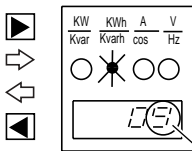





ID番号4桁目

緑

点滅

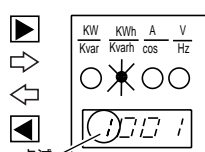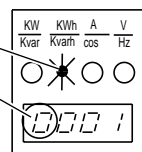


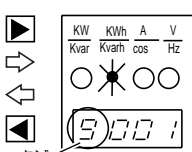





ID番号3桁目

緑

点滅

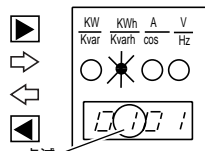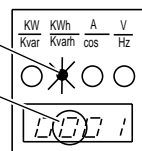


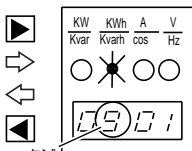





ID番号2桁目

緑

点滅

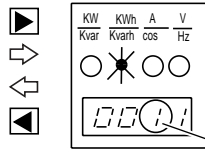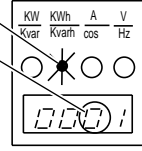


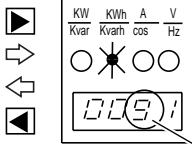





ID番号1桁目

緑

点滅

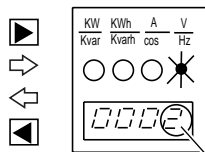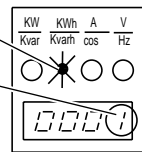

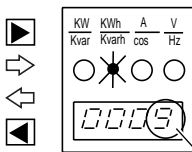




A B

(次ページへ)

第10図 測定条件設定2の表示切換操作

(前ページより)

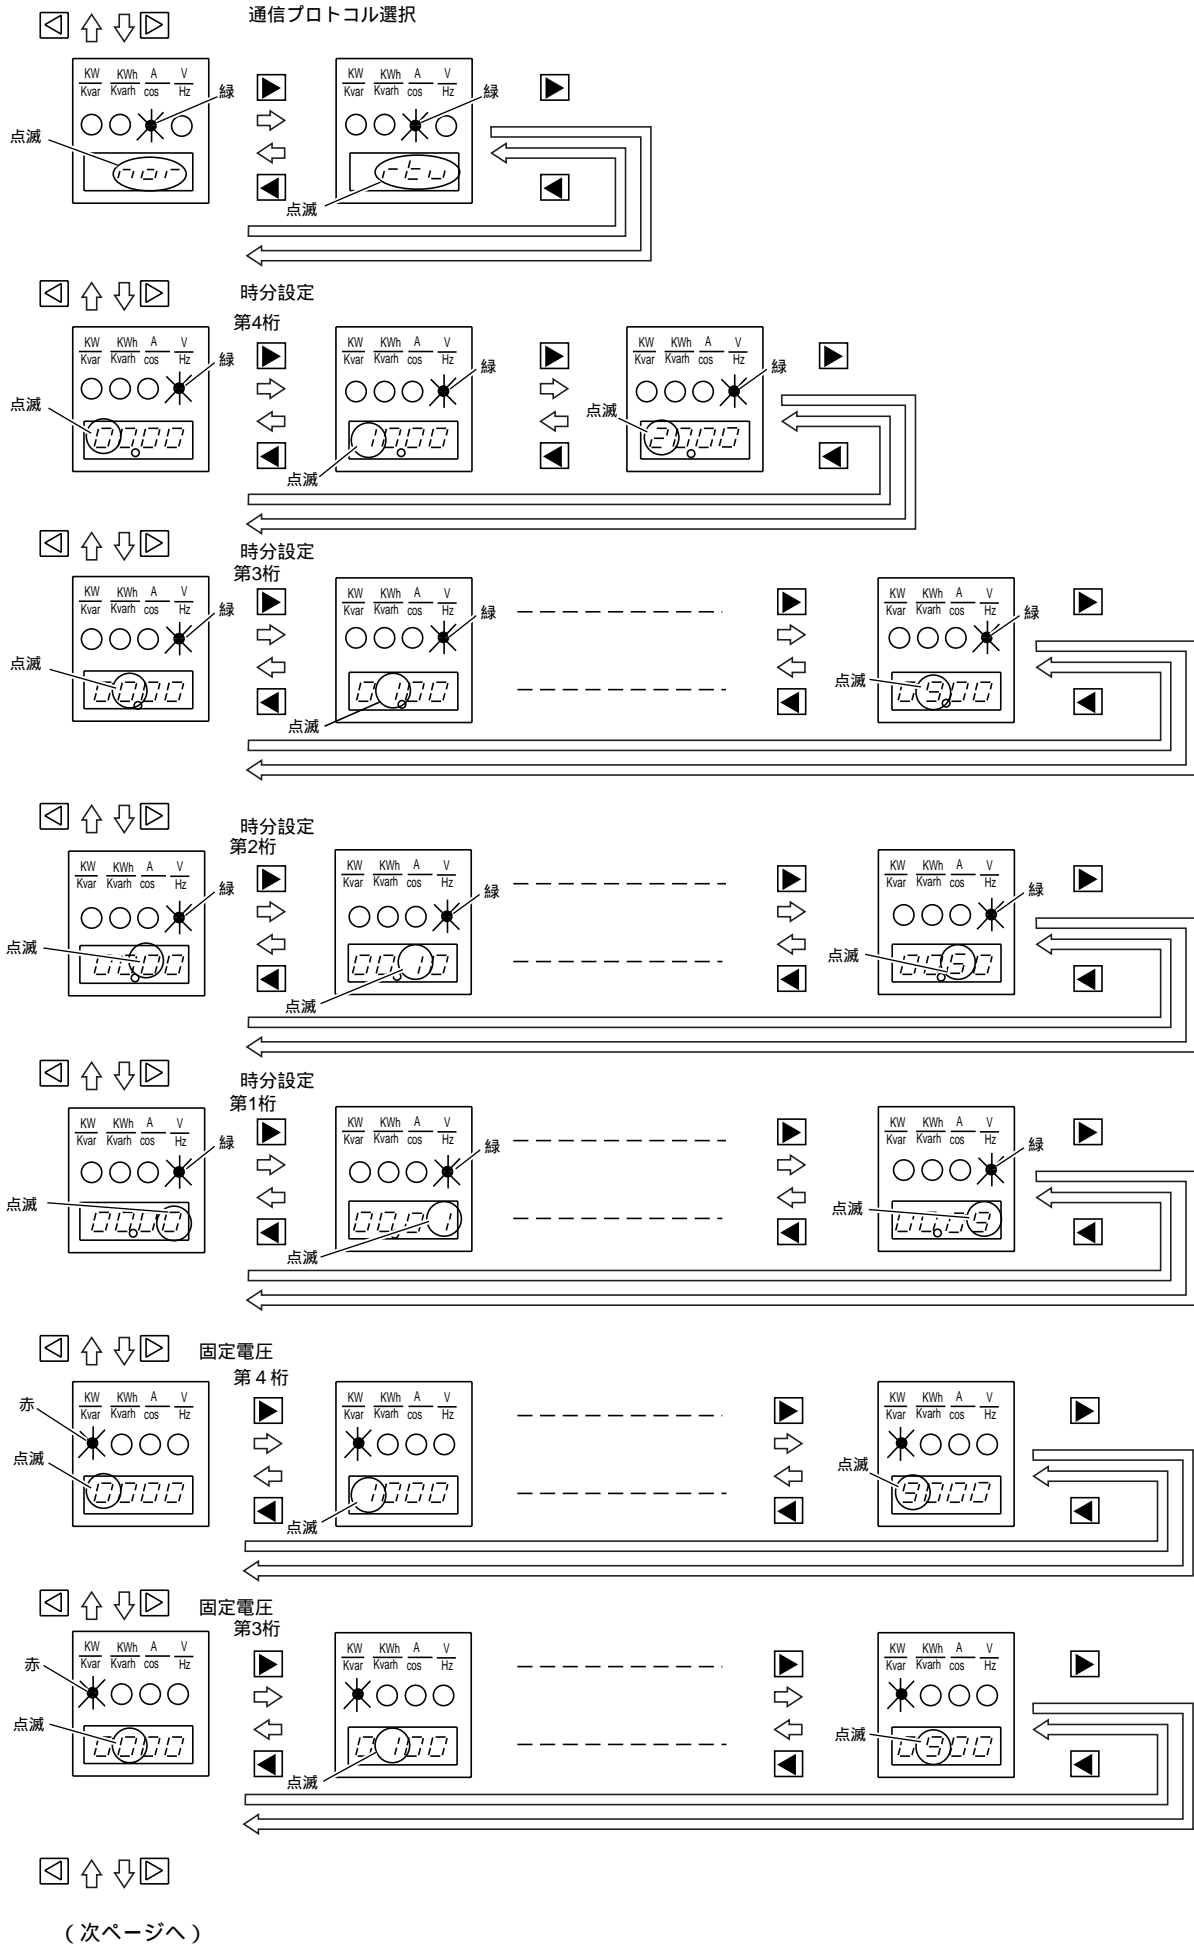

第10図 測定条件設定2の表示切換操作



Figure 1: Examples of meter operation. The figure shows four rows of meter operation examples. Each row has a title on the left, followed by three meter displays. The first display shows the initial state with a red needle and a digital readout. The second display shows the meter after a 'Point Reduction' (点減) operation. The third display shows the meter after a 'Fixed Voltage' (固定電圧) or 'Fixed Power Factor' (固定力率) operation. The rows are:

- 1. 固定電圧 (Fixed Voltage) - 第2桁 (2nd digit).
- 2. 固定電圧 (Fixed Voltage) - 第1桁 (1st digit).
- 3. 固定力率 (Fixed Power Factor) - 第3桁 (3rd digit).
- 4. 固定力率 (Fixed Power Factor) - 第2桁 (2nd digit).


The bottom row is titled 'データ長、パリティ' (Data Length, Parity) and shows three meter displays with different data lengths and parity settings. Arrows indicate the sequence of operations between the displays.

- 9 -


緑点滅

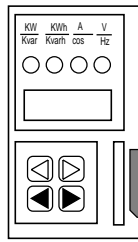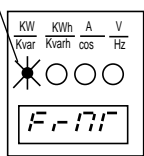


フォーマット中

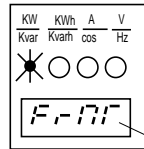

点滅

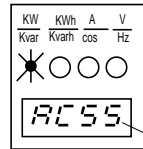

点滅

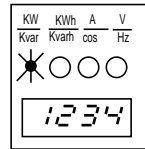

計測表示



| A | B |
|---|-----|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1 | 9 |
| 1 | 10 |
| 1 | 11 |
| 1 | 12 |
| 1 | 13 |
| 1 | 14 |
| 1 | 15 |
| 1 | 16 |
| 1 | 17 |
| 1 | 18 |
| 1 | 19 |
| 1 | 20 |
| 1 | 21 |
| 1 | 22 |
| 1 | 23 |
| 1 | 24 |
| 1 | 25 |
| 1 | 26 |
| 1 | 27 |
| 1 | 28 |
| 1 | 29 |
| 1 | 30 |
| 1 | 31 |
| 1 | 32 |
| 1 | 33 |
| 1 | 34 |
| 1 | 35 |
| 1 | 36 |
| 1 | 37 |
| 1 | 38 |
| 1 | 39 |
| 1 | 40 |
| 1 | 41 |
| 1 | 42 |
| 1 | 43 |
| 1 | 44 |
| 1 | 45 |
| 1 | 46 |
| 1 | 47 |
| 1 | 48 |
| 1 | 49 |
| 1 | 50 |
| 1 | 51 |
| 1 | 52 |
| 1 | 53 |
| 1 | 54 |
| 1 | 55 |
| 1 | 56 |
| 1 | 57 |
| 1 | 58 |
| 1 | 59 |
| 1 | 60 |
| 1 | 61 |
| 1 | 62 |
| 1 | 63 |
| 1 | 64 |
| 1 | 65 |
| 1 | 66 |
| 1 | 67 |
| 1 | 68 |
| 1 | 69 |
| 1 | 70 |
| 1 | 71 |
| 1 | 72 |
| 1 | 73 |
| 1 | 74 |
| 1 | 75 |
| 1 | 76 |
| 1 | 77 |
| 1 | 78 |
| 1 | 79 |
| 1 | 80 |
| 1 | 81 |
| 1 | 82 |
| 1 | 83 |
| 1 | 84 |
| 1 | 85 |
| 1 | 86 |
| 1 | 87 |
| 1 | 88 |
| 1 | 89 |
| 1 | 90 |
| 1 | 91 |
| 1 | 92 |
| 1 | 93 |
| 1 | 94 |
| 1 | 95 |
| 1 | 96 |
| 1 | 97 |
| 1 | 98 |
| 1 | 99 |
| 1 | 100 |
| 1 | 101 |
| 1 | 102 |
| 1 | 103 |
| 1 | 104 |
| 1 | 105 |
| 1 | 106 |
| 1 | 107 |
| 1 | 108 |
| 1 | 109 |
| 1 | 110 |
| 1 | 111 |
| 1 | 112 |
| 1 | 113 |
| 1 | 114 |
| 1 | 115 |
| 1 | 116 |
| 1 | 117 |
| 1 | 118 |
| 1 | 119 |
| 1 | 120 |
| 1 | 121 |
| 1 | 122 |
| 1 | 123 |
| 1 | 124 |
| 1 | 125 |
| 1 | 126 |
| 1 | 127 |
| 1 | 128 |
| 1 | 129 |
| 1 | 130 |
| 1 | 131 |
| 1 | 132 |
| 1 | 133 |
| 1 | 134 |
| 1 | 135 |
| 1 | 136 |
| 1 | 137 |
| 1 | 138 |
| 1 | 139 |
| 1 | 140 |
| 1 | 141 |
| 1 | 142 |
| 1 | 143 |
| 1 | 144 |
| 1 | 145 |
| 1 | 146 |
| 1 | 147 |
| 1 | 148 |
| 1 | 149 |
| 1 | 150 |
| 1 | 151 |
| 1 | 152 |
| 1 | 153 |
| 1 | 154 |
| 1 | 155 |
| 1 | 156 |
| 1 | 157 |
| 1 | 158 |
| 1 | 159 |
| 1 | 160 |
| 1 | 161 |
| 1 | 162 |
| 1 | 163 |
| 1 | 164 |
| 1 | 165 |
| 1 | 166 |
| 1 | 167 |
| 1 | 168 |
| 1 | 169 |
| 1 | 170 |
| 1 | 171 |
| 1 | 172 |
| 1 | 173 |
| 1 | 174 |
| 1 | 175 |
| 1 | 176 |
| 1 | 177 |
| 1 | 178 |
| 1 | 179 |
| 1 | 180 |
| 1 | 181 |
| 1 | |

メモリーカード挿入


* 「FrMt」を表示してからメモリーカードを挿入してください。

第 10 図 測定条件設定 2 の表示切換操作


電源を投入すると設定された測定条件で動作を開始します。測定条件設定モードから通常運転に戻した場合は、変更された条件で動作を開始します。

電源が投入されると、数秒間、測定準備を行った後、電力値が表示されます。電力値以外の測定値を表示する表示項目を右記に示します。また第11図に操作方法を示します。

| | 表示項目 | | 表示項目 | | 表示項目 |
|---|-----------|----|-----------|----|-----------|
| 1 | 電力（瞬時値） | 7 | T相電流（平均値） | 13 | 無効電力（平均値） |
| 2 | 電力（平均値） | 8 | R相電圧（瞬時値） | 14 | 積算無効電力 |
| 3 | 積算電力 | 9 | R相電圧（平均値） | 15 | 力率（瞬時値） |
| 4 | R相電流（瞬時値） | 10 | T相電圧（瞬時値） | 16 | 力率（平均値） |
| 5 | R相電流（平均値） | 11 | T相電圧（平均値） | 17 | 周波数（瞬時値） |
| 6 | T相電流（瞬時値） | 12 | 無効電力（瞬時値） | 18 | 周波数（平均値） |

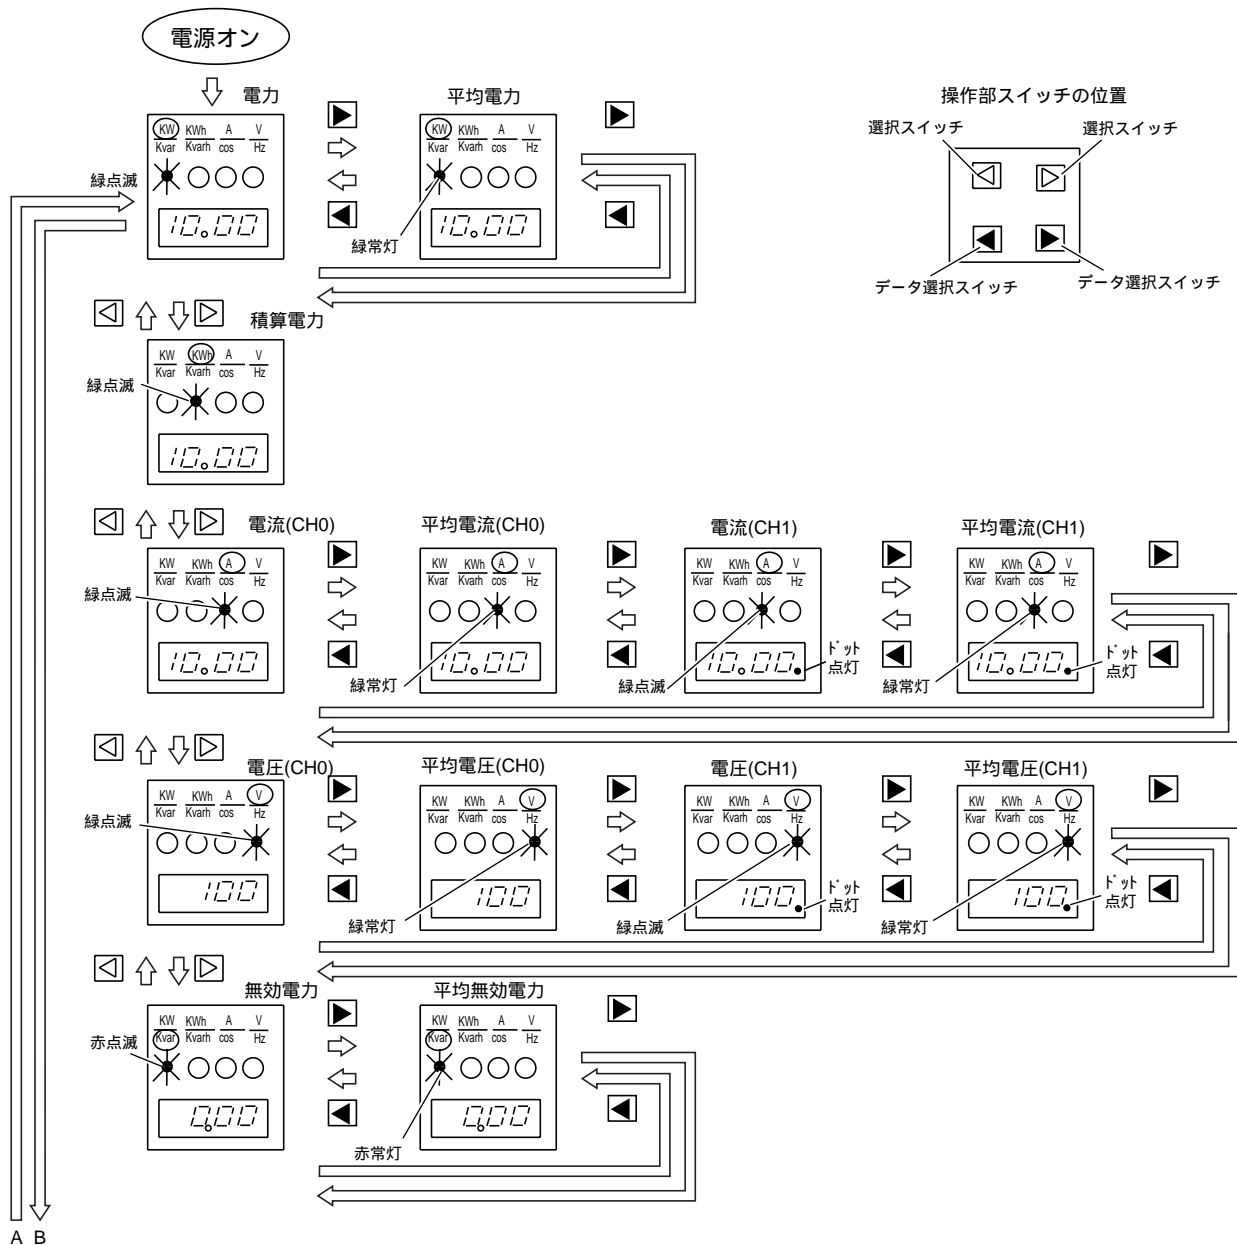

第 11 図 測定値の表示切換操作

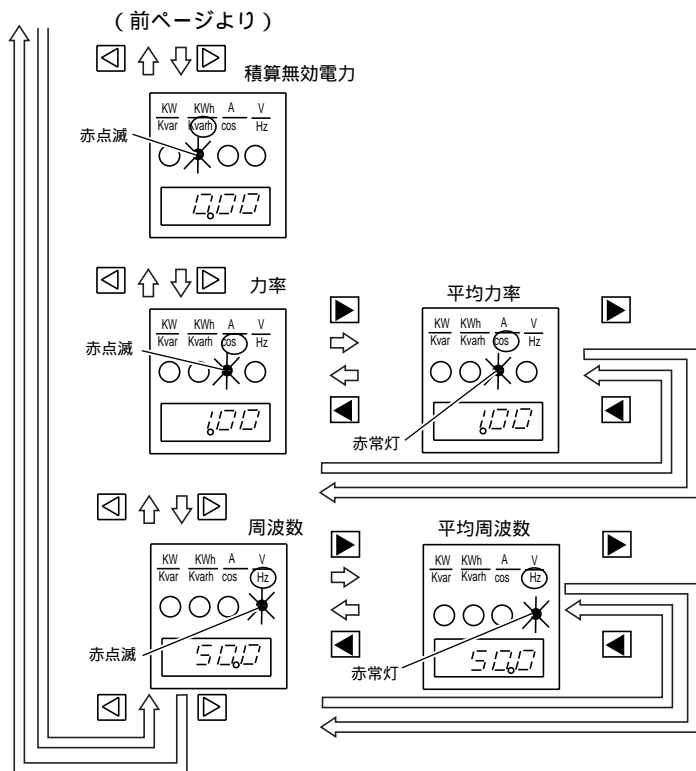

第 11 図 測定値の表示切換操作

8.2 積算電力、積算無効電力の表示とリセット

LED 緑がオンし、測定値表示 が積算電力を表示している時、データ選択スイッチ を押すと積算電力はゼロにリセットされます。またLED 赤がオンし、測定値表示 が積算無効電力を表示している時、データ選択スイッチ を押すと積算無効電力はゼロにリセットされます。

積算電力および無効積算電力の最大値は、999999.99kW および 999999.99kvar です。

最大積算値を超えると 0 に戻り、再び積算を始めます。

最大積算値が 10000 ~ 999999 の場合、前面の表示は以下ようになります。


| 積算値 | 測定値表示器 | 乗数表示 |
|-----------------|--------|--------------------|
| 10000 ~ 99999 | 上位 4 桁 | × 10 ランプ点灯 (LED) |
| 100000 ~ 999999 | 上位 4 桁 | × 100 ランプ点灯 (LED) |

8.3 積算電力パルス出力

積算電力が一定量増加する毎にパルスを出します。この一定量(出力パルス単位)は測定条件設定 1 の第 8 番で設定されます。メモリーカードを使用している場合は、出力パルスの周期が 20 秒以上となるようにパルス出力単位を選定してください(注)。

注) メモリーカードにデータを転送している間のパルス出力の周期変化を抑制します。

積算電力パルスの表示: 積算電力表示を選択すると、第 12 図のパルス出力表示ランプがパルス出力ありのとき約 0.1 秒間点灯します。

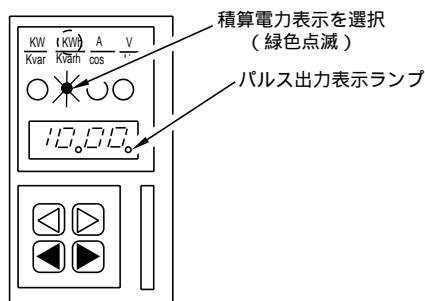

第 12 図 積算電力パルスの表示

出力は端子番号 1 と 2 に出力されます。端子は警報出力と共通になっています。この端子は、測定条件設定 1 の第 8 番において non を選択すると警報出力となり、non 以外の時は積算電力パルス出力端子となります。

8.4 警報の表示操作

電力警報が動作すると外部警報出力がオンし、前面のLED 緑が点滅周期が変化して 0.5 秒オン、0.5 秒オフの周期で点滅します(表示が電力値の表示になっている場合)。電力が警報設定より小さくなった後にデータ選択スイッチ を 2 秒以上押して放すと警報が解除されます。

8.5 データの一時保存

本器では、測定したデータをデータ保存周期毎に、平均値、最大値、積算値を算出して内部の RAM に一時保存しています。

メモリーカードが実装されている場合、一時保存データは、毎日 0 時 0 分にメモリーカードに転記され、一時保存データはクリアされて、再保存を始めます。

メモリーカードがない場合、一時保存データは 1.5 日分以上(保存周期 5 分にて) ~ 36 日分(保存周期 120 分)まで保存します。

データ量が最大容量を超えた場合は、古いデータを捨て、新しいデータを保存します。

9. メモリーカードの操作

- (1) メモリーカードの挿入
メモリーカードは本器が動作中でも随時挿入できます。メモリーカードの切欠き部を下にしてスロットに挿入してください。測定値表示部に "ACCS" が表示されたら、メモリーカードが正しく認識されたサインです。
"ACCS" 表示中に "Err" が表示されたら再度挿入しなおしてください。正しくメモリーカードが認識されていないため、カード記録ができません。それでも "Err" が表示されたら以下のことを確認してください。

メモリーカードの容量を使い切っていないか。

書き込み禁止のシールが貼られていないか。

また書き込み中に異常がでたり、書き込み防止状態のメモリーカードを使用した場合、表示部 に "Err" の表示がでます。

- (2) メモリーカードへの自動データ保存
メモリーカードを本器に挿入した後は長期間のデータを連続的に収集することができます。毎日 0 時 0 分に前日分のデータが 1 つのファイルとして、メモリーカードに自動的に書き込まれます。
32MB のメモリーカードでのデータ保存量は約 1.5 年分(保存周期 5 分にて)です。ただし、ご使用状況により保存量が 1.5 年に満たない場合もあります。保存データがメモリーカードの容量に達すると FULL と表示がされデータの保存は終了します。既に存在するデータに上書きはしません。

記録項目: 測定条件(開始日時、測定回路方式、CT 比、PT1 次電圧、データ保存周期、測定モード)、計測年月日時分秒、平均電圧、最大電圧、平均電流、最大電流、平均電力、最大電力、積算電力、平均無効電力、最大無効電力、積算無効電力、平均力率

各測定値は、データ保存周期の区間における値です。

データ保存形式: CSV 形式

データ保存周期: 5 ~ 120 (分)

(測定条件設定 1 の項目番号 7 「データ保存周期」による)

- (3) データのファイル名
ファイル名は ¥xxxxxx¥yymmddnn となります。
xxxxxx は ID 番号、yy は西暦の末尾 2 桁、mm は月、dd は日、nn はその日に作られたファイルの連番です。上記のようにファイルには ID 番号と同じフォルダ名の中に年月日と連番から構成されたファイル名がつけられます。
ファイル名の年月日はファイル内の最初のデータ日付が用いられています(セーブ操作した時の日付ではありません)。同じ日にセーブを複数行った時は連番が付加されます。
ファイル名に ID 番号が含まれているため 1 枚のメモリーカードに他の電力モニタのデータを記録しても区別して保存できます。
- (4) メモリーカードへの手動データ保存
スイッチ を 2 秒以上押し続け測定値表示部に "SAVE" が表示された後消えたら引き抜いてください。内部メモリーに保存用データがまだ蓄積されていない場合はセーブ操作をしても "non" と表示がでて保存するデータがないことを示します。
- (5) メモリーカード内のデータ読み出し
メモリーカードをアダプタに入れてパソコンに挿入し表計算ソフト(EXCEL)でファイルを開いて読み出します。
メモリーカードアダプタにはカードスロットタイプがあります。
パソコンが初めてメモリーカードを読む場合はパソコンにメモリーカードを認識させる必要があります。

カードスロットタイプの場合

メモリーカードをアダプタに入れてパソコンのカードスロットに入れてください。メモリーカードはリムーバブルメディアとして自動的に認識されますので、パソコンの画面の操作に従ってドライバソフトをインストールしてください。

注 1) メモリーカードはデータファイルを消去して再使用できます。

注 2) アダプタは別売品です。

注 3) メモリーカードを Windows でフォーマットすることはできません。

- (6) メモリーカード操作中の動作
メモリーカードを挿入した時やデータ保存操作をする間、入出力機能、演算機能、通信機能は動作を中断します(約 3 ~ 約 10 秒)。
- (7) メモリーカードの保管
メモリーカードは付属のカードケースに入れて保管してください。
- (8) メモリーカードのフォーマット
メモリーカードのフォーマットは、必ず本器フォーマットメニューで行ってください(フォーマットを行う前にメモリーカード内の必要なデータはパソコン等におバックアップしてください)。
お買い上げいただきました、弊社社売品のメモリーカードは、フォーマットを行わなくても、そのまま本器にご使用いただけます。
- (9) メモリーカードの容量
8MB、16MB、32MB、64MB、128MB のメモリーカードが使用できます。

10．通信機能

通信の伝送路はRS-232CとRS-485いずれかを選択できます。多数の電力モニタのデータを通信したい場合はRS-485を使用します。この場合、各機器を区別するためID番号を付ける必要がありますが、本器には工場出荷段階で他と重複しないID番号を設定してありますので新たに付ける必要はありません。

RS-232Cの場合はパソコンのシリアルポートに直接接続できます。
RS-485の場合はRS-485/RS-232C変換器を介してパソコンのシリアルポートに接続します。

変換器として、KS-485PTI（メーカー：システムサコム）を使用してください。
通信プロトコルは専用プロトコル「nor」と汎用のMODバスRTU方式プロトコル「rtu」を選択できます。別項目手配品のPC用データ収集ソフトウェア（PPMS1001）を使用する場合は、専用プロトコルを選択してください。MODバスRTU方式プロトコルを使用して通信を行う場合は、別途用意の電力モニタMODバス通信仕様書を参照ください。

通信速度、データ長、パリティは上位側に合わせて変更することができます。「7.2 測定条件設定2の設定項目」項の項目番号7、項目番号8を参照ください。

11．停電時の動作

積算電力と積算無効電力は内蔵バックアップ電池でメモリーにバックアップされています。また内蔵時計もバックアップされています。バックアップ電池にはリチウム電池を使用しており、電池寿命は通常使用状態で10年以上（常温にて）です。

12．メンテナンス方法

本器は内部に電解コンデンサを使用しています。10年以上継続ご使用の場合は交換されることをお勧めします。
本器はリチウム1次電池を内蔵しています。10年以上継続ご使用の場合は交換されることをお勧めします。
本器は時計機能を内蔵しています。時計の時刻合わせを行う場合は、別項目手配品のPC用データ収集ソフトウェア（PPMS1001）を使用し通信（RS-485またはRS-232C）にて行ってください。また、測定条件2の項目番号4を選択して、時分の設定を行うことができます。
本器を継続的かつ安全にご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお勧めします。

注）メンテナンスについては、最寄りの営業所または販売店にお問い合わせください。

13．故障時の処置

動作に異常を生じた場合は、最寄りの営業所または販売店にお問い合わせください。

14．保守とサービス

無償での保証期間は、お買いあげ頂いた後、1年間となっております。

15．仕 様

- (1) 入力仕様
測定方式：三相3線式，単相3線式，単相2線
測定入力電圧：AC20V～240V（負担：0.1VA／相）
（精度保証範囲：AC20V～240V）
許容入力電圧：定格電圧の1.2倍（連続），1.5倍（10秒）
（定格電圧：AC200V）
測定入力電流：AC 0 A～5.5A（負担：0.2VA／相）
許容入力電流：定格1次電流の1.2倍（連続），1.5倍（10秒）
周波数：45Hz～65Hz
応答時間：約1秒
- (2) 表示項目
電力：-999kW～9999kW
積算電力：max9999999kW
無効電力：-999kVAr～9999kVAr
積算無効電力：max9999999kVAr
力率：0.00～1.00（進みと遅れの区別はありません）
周波数：45Hz～65Hz
- (3) 表示精度
電圧：±1.0%FS
電流：±1.0%FS
電力：±1.5%FS
無効電力：±3%FS
積算電力：±1.5%
積算無効電力：±3.0%
力率：±10%FS
周波数：±0.5%
- (4) 表示機能
測定値表示：4桁7セグメントLED
測定値選択表示：2色発光ダイオード4個
- (5) 警 報
電力警報：あり（ただし、設定値は0～9999kW）
警報出力：オープンコレクタ1点 30V/100mA以下
- (6) 積算電力パルス出力
出力パルス単位：0.001，0.01，0.1，1，10，100（kWh／パルス）
出力パルス幅：100msec
最小出力周期：1sec
出力形式：オープンコレクタ1点 30V/100mA以下
注）積算電力パルス出力は警報出力と端子を共用するため、警報機能と積算電力パルス機能を同時に使用することはできません。

- (7) 通信仕様（オプション）
通信路：RS-232CまたはRS-485
通信方式：半2重通信
通信速度：19200，9600，4800bps
同期方式：調歩同期式
通信距離：500m以下（RS-485）
（0.5SQシールド付きツイストペアケーブル使用時）
通信プロトコル：電力モニタ専用プロトコル
およびMODバスRTU方式プロトコル
- (8) 電 源
定格電源電圧：AC100V～AC220V 50/60Hz
使用電圧範囲：AC90V～AC264V
消費電力：約5VA
- (9) 使用条件
周囲温度：-10～50
周囲湿度：90%RH以下（結露ないこと）
取付寸法：パネル埋め込み
取付角度：80～90度（他の角度の場合は周囲温度を-10から+45の範囲でご使用ください。）
- (10) 構 造
外形寸法：48×96×100（W×H×D）
質 量：約400g
端子部：ねじ端子（M3.5）
ケース：プラスチック製
- (11) メモリーカード
記録媒体：フラッシュメモリー，8MB，16MB，32MB，64MB，128MB
商品名：スマートメディア™
（株式会社 東芝の登録商標です）



16．形式構成

- 形式：P¹P²M³4⁴5⁵6⁶7⁷8⁸-9⁹桁
形名：交流電力モニタ
第4桁：機種
C：汎用CT入力形
第5桁：相数・電圧測定有無
E：単相2線，単相3線，三相3線／電圧測定なし
F：単相2線，単相3線，三相3線／電圧測定あり
第6桁：操作キー・表示器
B：操作キー付き。表示器付き
第7桁：通信機能
Y：なし
R：あり
第8桁：改良記号
第9桁：メモリーカード機能
Y：なし
M：あり

17．別項目手配品

PC用データ収集ソフトウェア（PPMS1001）
メモリーカード（FMG-325W）（32MB）
メモリーカード用アダプタ（PC5IN1-ADPL）
（PCカードスロット用）
フロントカバー（TK4G1615P1）
ご用命は下記をお願いします
東京営業第一部：042-584-6247
中部営業所：052-533-8797
関西営業所：06-6455-6790

18．推奨品

通信コンバータ（KS-485PTI）：（株）システムサコム製）*1
通信コンバータ用ケーブル（CBL-16）：（株）システムサコム製）*1
メモリーカード：32MB（FMG-32SW：富士写真フィルム（株）製）*2
メモリーカード：64MB（FMG-64SW：富士写真フィルム（株）製）*2
メモリーカード：128MB（FMG-128SW：富士写真フィルム（株）製）*2

*1：推奨品は使用環境に合わせてご用意ください。
*2：64MB，128MBメモリーカードは旧製品ではご利用になれません。

（株）システムサコム：http://www.sacom.co.jp
富士写真フィルム（株）：http://www.fujifilm.co.jp
スマートメディア：http://fujifilm.jp/personal/recordingmedia/flashmemory

19．ご注意ください。

メモリーカードのフォーマットは必ず本器にて行ってください。他の方法でフォーマットされた場合、データの保存がされないなどの不具合の原因となります。
電圧測定あり（形式の第5桁目が“F”の場合）の本体で測定を行うには、測定電圧の入力が必須となります。測定電圧なしとして固定電圧値での運転はできませんので、ご注意ください。
RS-485通信端子のA，B表記につきましては、使用機器により表現方法やA，Bの極性が異なって表記されている場合がございます。その場合は、電気極性（+/-）記号でご判断いただきますよう、ご注意ください。